



PRO

GTA50W


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A D66 (2025.11) PS / 19



1 609 92A D66

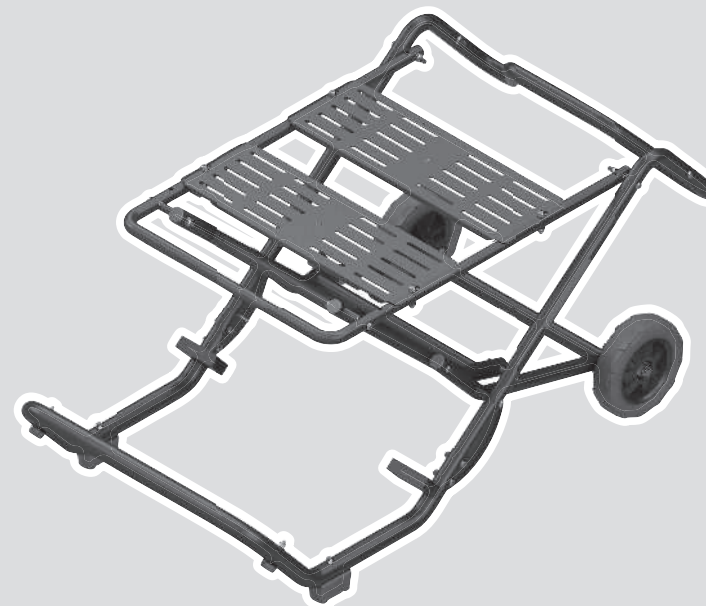


et Algupärane kasutusjuhend






**GTS 10 XC
GTS100-254
EXTS100-254X**

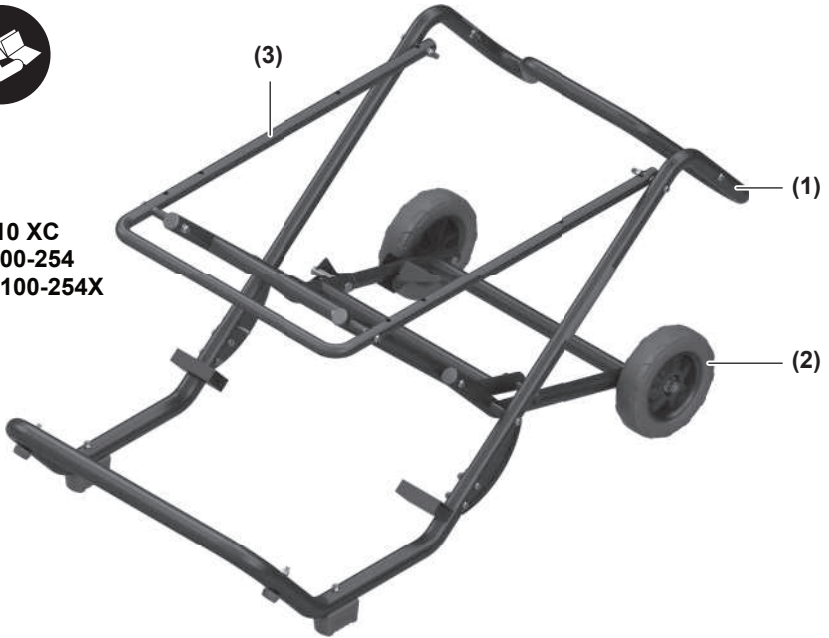

**GTS 10 J
GTS 70-216
GTS 635-216
GTS 18V-70
GTS 18V-216**



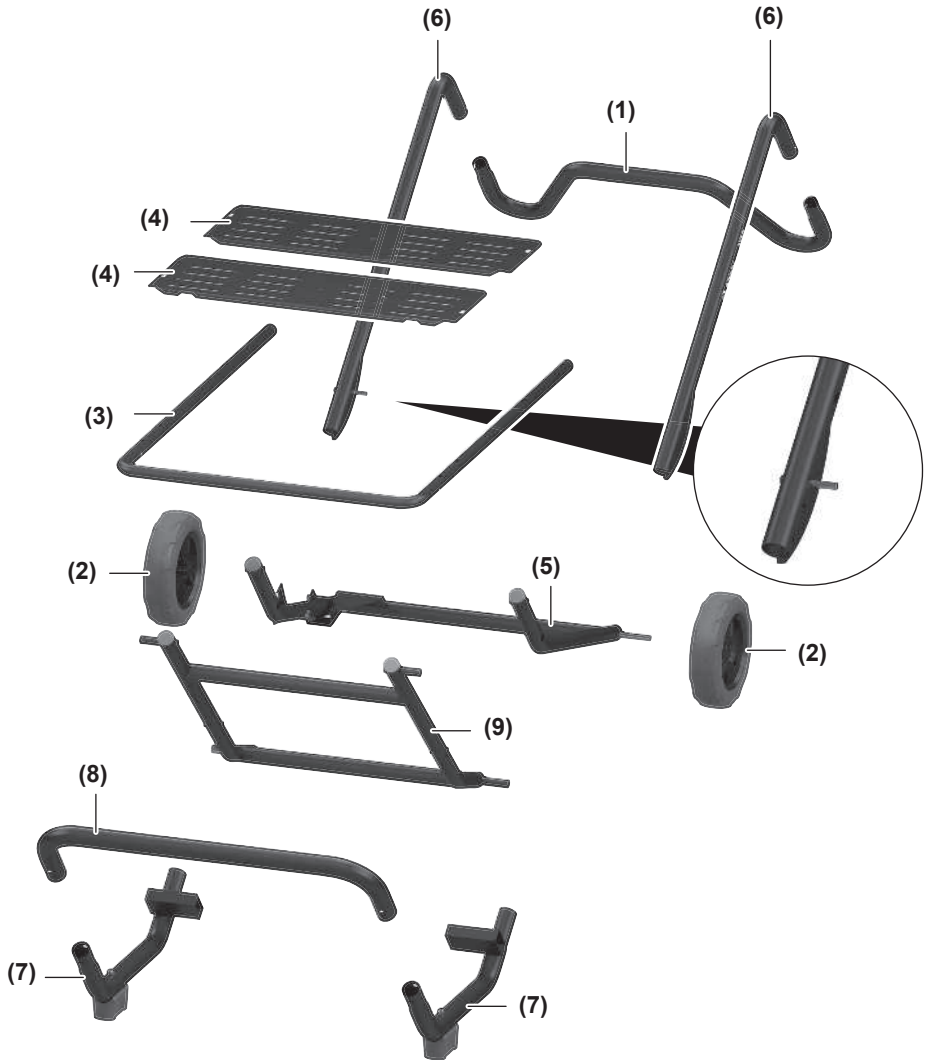



GTS 10 XC



GTS 70-216
GTS 18V-70






GTS 10 J
GTS 635-216
GTS 18V-216



GTS100-254
EXTS100-254X

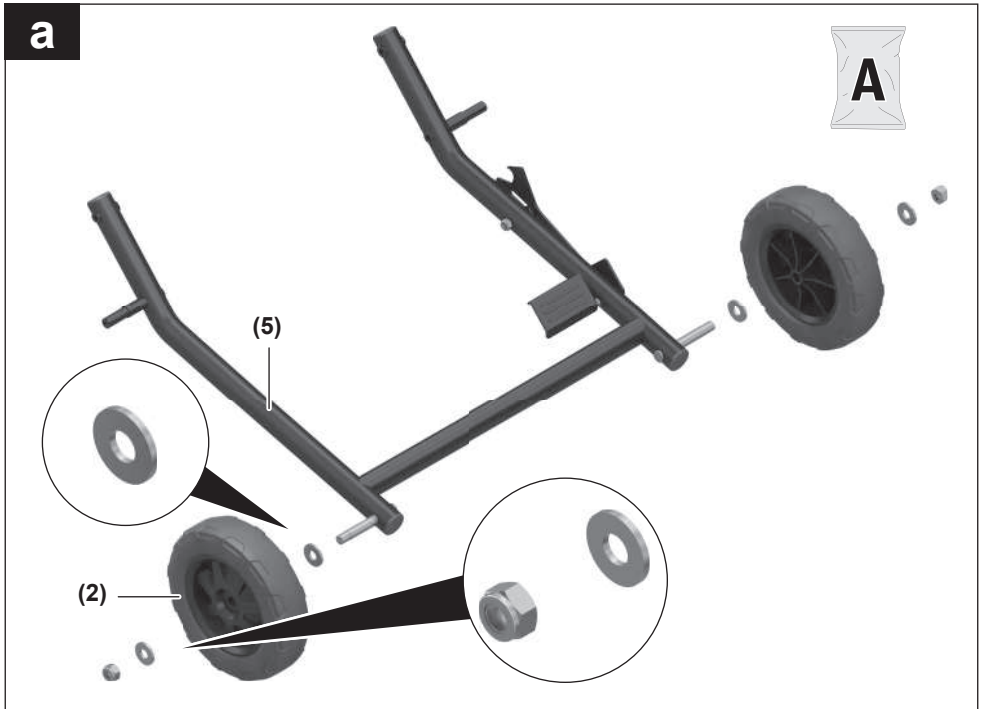

a**b**

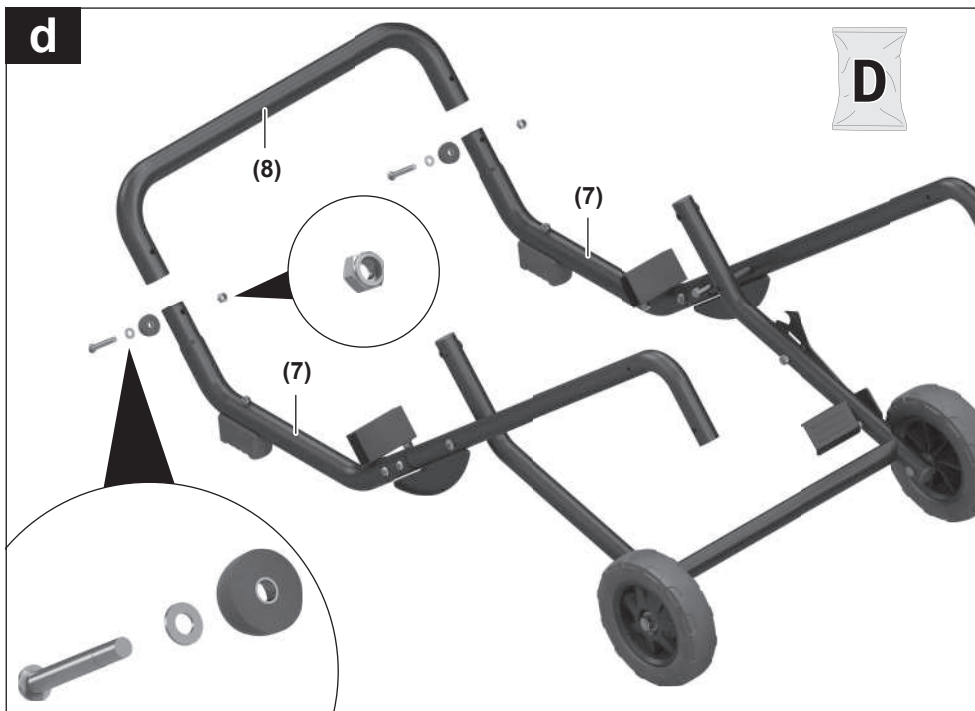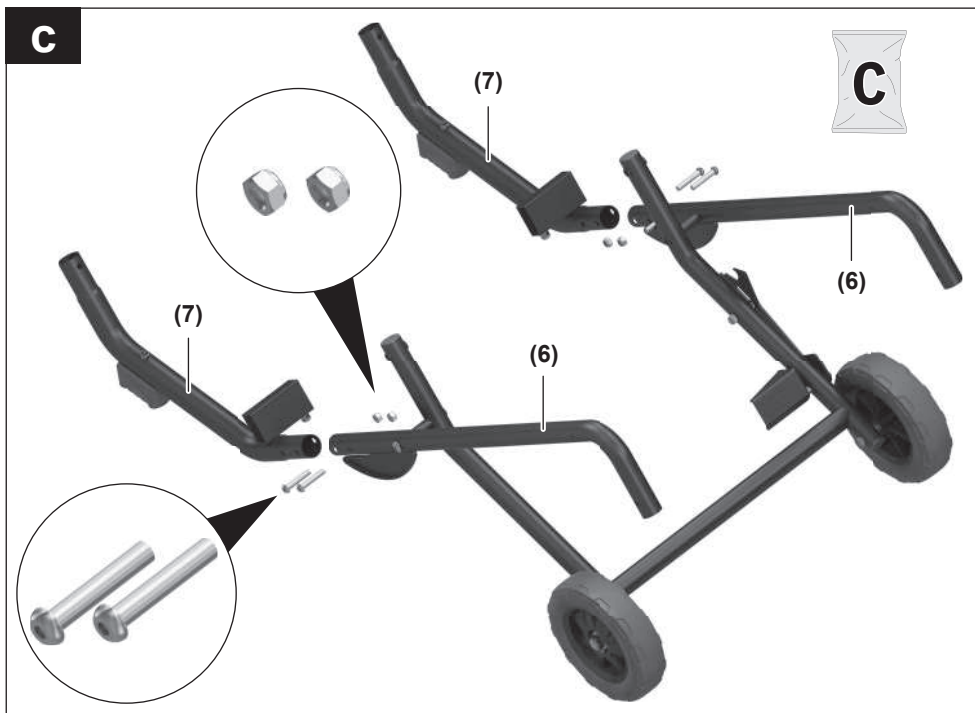


e



f






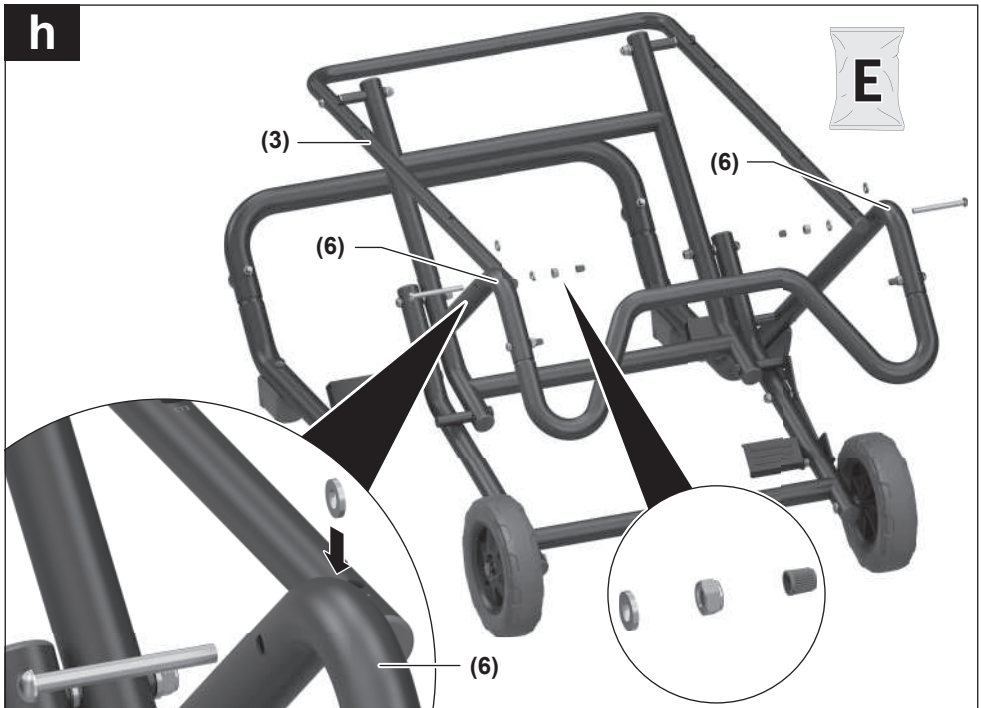


i

**GTS 70-216
GTS 18V-70
GTS 10 J**

**GTS 635-216
GTS 18V-216**

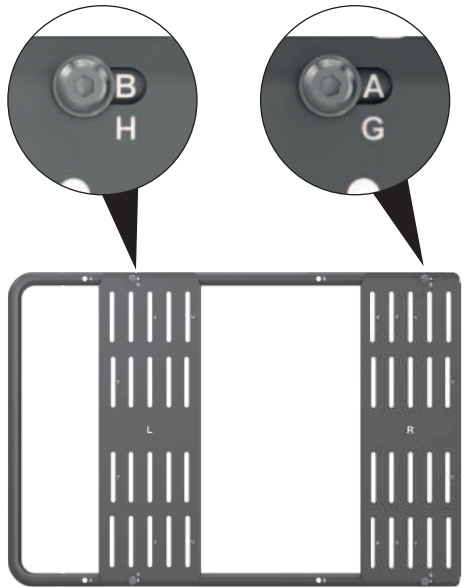

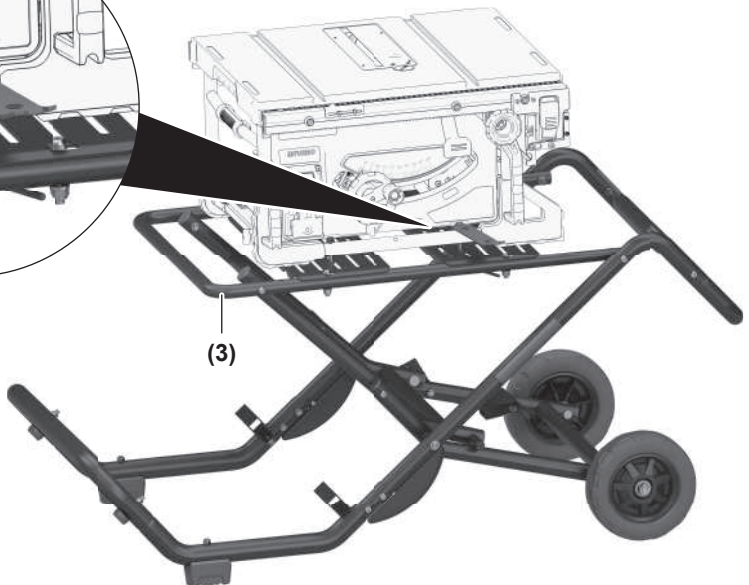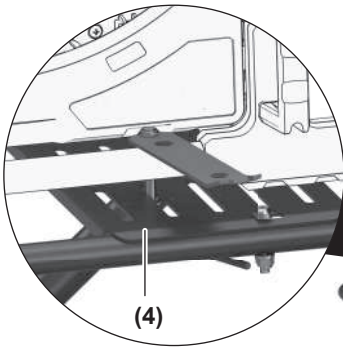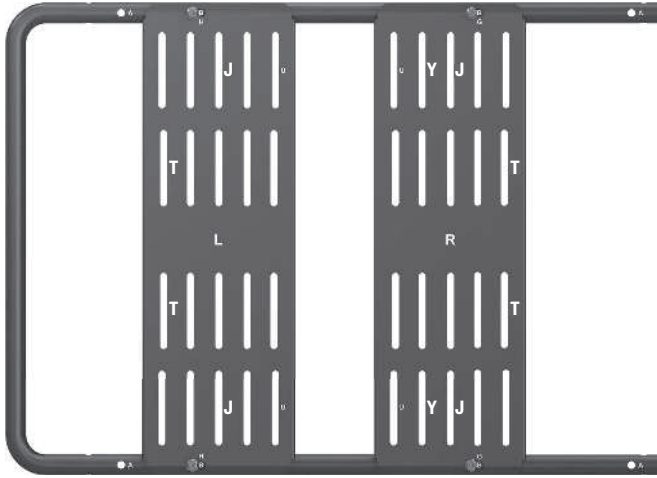A

B

C1**C2****C3**

Eesti

Ohutusjuhised

Üldised ohutusnõuded



Lugege kõiki töölauga või paigaldatava elektrilise tööriistaga kaasas olevaid hoiatavaid suuniseid ja juhiseid.

Ohutus-suuniste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või rasked

vigastused.

Tööpinkidega seotud ohutusnõuded

- ▶ **Enne seadme seadistamist või lisavarustusosade vahetamist tõmmake pistik pistikupesast ja/või võtke aku elektrilisest tööriistast välja.** Elektrilise tööriista soovimatut käivitamine on sagedane õnnetuste põhjus.
- ▶ **Enne elektrilise tööriista paigaldamist seadke töölaud korralikult üles.** Laitmatu ülesseadmine on oluline kokkuvarisemisrisiki vältimiseks.
- ▶ **Kinnitage elektriline tööriist enne selle kasutamist kindlalt töölauale.** Elektrilise tööriista libisemine töölaual võib põhjustada kontrolli kaotuse.
- ▶ **Asetage töölaud tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.** Kui töölaud saab libiseda või kõiguda, ei saa töödeldavat detaali ühtlaselt ja kindlalt juhtida.
- ▶ **Ärge koormake töölauda üle ja ärge kasutage seda redeli või tellinguna.** Ülekoormamine või töölaual seismine võib põhjustada seda, et töölauga raskuskese nihkub kõrgemale ja töölaud kukub ümber.
- ▶ **Jälgi, et transportimisel ja töötamisel oleksid kõik kruvid ja ühenduselemendid kindlalt kinnitatud.** Loksuvad ühendused võivad põhjustada ebastabiilsust ja ebatäpseid saagimistoiminguid.
- ▶ **Paigaldage ja eemaldage elektriline tööriist ainult siis, kui see on transpordiasendis (suuniseid transpordiasendi kohta vaadake ka vastava elektrilise tööriista kasutusjuhendist).** Vastasel juhul võib elektrilise tööriista raskuskese olla nii ebasoodus, et seda ei saa kindlalt kinni hoida.
- ▶ **Kasutage montaažiplaadile kinnitatud elektrilist tööriista ainult tööpingil.** Ilma tööpingita ei seisa elektrilise tööriistaga montaažiplaat kindlalt paigal ja võib ümber minna.
- ▶ **Kontrollige, et pikad ja rasked töödeldavad detailid töölauda tasakaalust välja ei vii.** Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.
- ▶ **Ärge pange töölauga kokkuliikkamisel ega teineteisest eemale nihutamisel sõrmi liigendite lähedusse.** Sõrmi võidakse muljuda.

Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie töölauga kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus meeles.

Sümbolite õige tõlgendamine aitab teil töölauda efektiivsemalt ja ohutumat kasutada.

Sümbolid ja nende tähendus



Tööpingi maksimaalne kandevõime (elektriline tööriist + toorik) on **180 kg**.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Töölaud on ette nähtud järgmiste Boschi statsionaarsete saagide kinnitamiseks (seis **2025.07**):

Ilma montaažiplaadita:

- GTS 10 XC (3 601 L30 4..)
- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Koos montaažiplaadiga:

- GTS 10 J (3 601 M30 5..)
- GTS 70-216 (3 601 M30 6..)
- GTS 635-216 (3 601 M42 0..)
- GTS 18V-70 (3 601 M44 1..)
- GTS 18V-216 (3 601 M44 0..)

Koos elektrilise tööriistaga on töölaud ette nähtud laudade ja profiilide järkamiseks.

Kujutatud komponendid

Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi alguses sisalduvatel joonistel lehekülgedel toodud numbrid.

- (1) Käepide
- (2) Ratas
- (3) Montaaživarras
- (4) Montaažiplaat
- (5) Alumine raam
- (6) Ühendustala
- (7) Tugivarras
- (8) Põikvarras
- (9) Ülemine raam
- (10) Jalgpedaal
- (11) Lukustuskonks
- (12) Lukustustihvt
- (13) Jalatugi

Tehnilised andmed

Töölaud	GTA50W	
Tootenumbr		3 601 M57 0..
Töölauga kõrgus	mm	561
Max kandevõime (elektriline tööriist + toorik)	kg	180

Töölaud		GTA50W
Kaal, ca		
- Ilma montaažiplaadita	kg	15,5
- Koos montaažiplaadiga	kg	19,5

Paigaldus

Tarnekomplekt



Võtke selleks arvesse käitamisyhendi alguses olevat tarnekomplekti kirjeldust.

Enne tööpingi kokkupanekut kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki alljärgnevat loetletud osi:

Raami osad

Nr.	Nimetus	Arv
(1)	Käepide	1
(2)	Ratas	2
(3)	Montaaživarras	1
(4)	Montaažiplaat	2
(5)	Alumine raam	1
(6)	Ühendustala vasakul/paremal	2
(7)	Tugivarras vasakul/paremal	2
(8)	Põikvarras	1
(9)	Ülemine raam	1

Töölaua kinnituskomplektid

Kinnituskomplekt	Nimetus/suurus	Arv
A	Alusseib Ø30 x Ø13 x 3 mm	4
	Lukustusmutter M12	2
B	Sisekuuskantpolt M8 x 15 mm	2
C	Sisekuuskantpolt M8 x 45 mm	10
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	8
	Lukustusmutter M8	10
	Kummist keermesork	2
D	Sisekuuskantpolt M8 x 60 mm	2
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 1,5 mm	2
	Lukustusmutter M8	2

Kinnituskomplekt	Nimetus/suurus	Arv
E	Kummist jalg	2
	Sisekuuskantpolt M8 x 80 mm	4
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	8
	Lukustusmutter M8	4
	Kummist keermesork	2
F	Sisekuuskantpolt M8 x 110 mm	2
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	4
	Lukustusmutter M8	2
G	Sisekuuskantvõti	1
	Silmus-/lehtvõti	1

Elektriliste tööriistade kinnituskomplektid

Kinnituskomplekt	Nimetus/suurus	Arv
GTS 10 XC	Sisekuuskantpolt M8 x 105 mm	4
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	8
	Lukustusmutter M8	4
	GTS 70-216 GTS 18V-70	Sisekuuskantpolt M6 x 50 mm
GTS 10 J GTS 635-216 GTS 18V-216	Alusseib Ø18 x Ø6,2 x 1,5 mm	8
	Lukustusmutter M6	4
	Sisekuuskantpolt M6 x 45 mm	4
GTS100-254 EXTS100-254X	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	8
	Lukustusmutter M6	4
	Sisekuuskantpolt M8 x 75 mm	4
	Alusseib Ø16 x Ø8,2 x 2,5 mm	8
	Lukustusmutter M8	4

Töölaua monteerimine

- Võtke kõik tarnega kaasasolevad osad ettevaatlikult nende pakendist välja.
- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- Montaažiks järgige jooniseid **a-h**.

Joonise a kohta:Kinnituskomplekt **A**

- Kravige vastavalt üks ratas (**2**) alumise raami (**5**) külge.
- Keerake ratast. Kui ratas ennast vabalt keerata ei lase, siis päästke mutrit 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra lahti.

Joonise b kohta:Kinnituskomplekt **B**

- Kravige nii vasakpoolne kui ka parempoolne ühendustala (**6**) alumise raami külge (**5**)
- Selleks on kasutusel külgekeevitatud puksid.

Juhis: parempoolse ühendustalal (**6**) paikneb lukustustihvt (**12**).

Joonise c kohta:Kinnituskomplekt **C**

- Pistke vasakpoolne ühendustala (**6**) vasakpoolse tugivarda (**7**) sisse, kuni montaažiavad joondatud on.
- Kravige mõlemad elemendid teineteise külge.
- Korrake samme parempoolse ühendustala (**6**) ja parempoolse tugivardaga (**7**).

Joonise d kohta:Kinnituskomplekt **D**

- Pistke põikvarras (**8**) vasakpoolse ja parempoolse tugivarda (**7**) otsa, kuni montaažiavad joondatud on.
- Kravige elemendid teineteise külge.

Joonise e kohta:Kinnituskomplekt **C**

- Pistke käepide (**1**) vasakpoolse ja parempoolse ühendustala (**6**) sisse, kuni montaažiavad joondatud on.
- Kravige elemendid teineteise külge.
- Kravige kummist keermeskorgid üleulatuvate kruvikeermete otsa, selleks et käsi haardepiirkonnas vigastuste eest kaitsta.

Joonise f kohta:Kinnituskomplekt **E**

- Kravige ülemine raam (**9**) alumise raami (**5**) külge.
- Pingutage keermesliide tugevalt kinni. Seejärel päästke mutrit 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra lahti.
- **Juhis:** selleks et tagada, et keermesliide liiga tugevasti kinni pingutatud poleks, peab keskmist alusseibi vabalt keerata saama.

Joonise g kohta:Kinnituskomplekt **F**

- Kravige ülemine raam (**9**) montaaživarda (**3**) külge.
- Pingutage keermesliide tugevalt kinni. Seejärel päästke mutrit 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra lahti.
- **Juhis:** selleks et tagada, et keermesliide liiga tugevasti kinni pingutatud poleks, peab keskmist alusseibi vabalt keerata saama.

Joonise h kohta:Kinnituskomplekt **E**

- Kravige montaaživarras (**3**) vasakpoolse ja parempoolse ühendustala (**6**) külge.
- Pingutage keermesliide tugevalt kinni. Seejärel päästke mutrit 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra lahti.
- **Juhis:** selleks et tagada, et keermesliide liiga tugevasti kinni pingutatud poleks, peab keskmist alusseibi vabalt keerata saama.
- Kravige kummist keermeskorgid kruvikeermete otsa, selleks et käsi haardepiirkonnas vigastuste eest kaitsta.

Montaažiplatide monteerimine (vaata joonist i)Kinnituskomplekt **C**

- Pange montaažiplaadid (**4**) montaaživarda (**3**) otsa.

L: põikvarda suund (**8**)

R: käepideme suund (**1**)

Vastavalt mudelile peavad montaažiplatides olevad pikiavad (**H, G**) erinevate montaaživardas olevate montaažiavadega (**A, B**) joondatud olema.

Mudel	Montaažiplaat L (pikiava H)	Montaažiplaat R (pikiava G)
GTS 70-216 GTS 18V-70 GTS 10 J	Montaažiava B	Montaažiava B
GTS 635-216 GTS 18V-216	Montaažiava B	Montaažiava A

- Kravige elemendid pikiavasse võimalikult kaugele vasakule (põikvarda suunas).

Elektrilise tööriista kinnitamine**Elektrilise tööriista montaažiplatide peale kinnitamine (vaata joonist A)**

Montaažiplaadid (**4**) on universaalselt rakendatavad. Erinevate montaažiavade abil saab töölaud ettevõtte **Bosch** järgmisi elektrilisi tööriistu vastu võtta.

Mudel	Montaažiplaat L	Montaažiplaat R
GTS 70-216 GTS 18V-70	J	Y
GTS 10 J	J	J
GTS 635-216 GTS 18V-216	T	T

- Positsioneerige elektriline tööriist keskohta sobivate montaažiavade peale.
- Kravige montaažiplaat ja elektriline tööriist külge sobivate poltide, alusseibide ja mutrite abil.
- **GTS 70-216, GTS 18V-70:** polt juhitakse altpoolt läbi montaažiplatide. Mutter paikneb üleval elektrilise tööriista raami peal.

Elektrilise tööriista montaaživarda peale kinnitamine (vaata joonist B)

Montaaživarras (**3**) on universaalselt rakendatav. Erinevate montaažiavade abil saab töölaud ettevõtte **Bosch** järgmisi elektrilisi tööriistu vastu võtta.

Mudel	Montaažiavad
GTS 10 XC	A
GTS100-254 EXTS100-254X	B

- Positsioneerige elektriline tööriist keskkoha sobivate montaažiavade peale.
- Krüvige montaaživarras ja elektriline tööriist külge sobivate poltide, alusseibide ja mutrite abil. Seejuures juhitakse polt ülaltpoolt läbi elektrilise tööriista raami. Mutter paikneb all montaaživarda raamil.

Kasutamine

Töösuunised

Hoidke töödeldavat detaili, eriti selle pikemat ja raskemat osa, alati tugevasti kinni. Töödeldava detaili läbilõikamise järel võib raskusega nii ebasoodsalt nihkuda, et töölaud kaadub.

Ärge koormake töölauda üle. Järgige alati töölaua maksimaalset kandevõimet.

Transportimine ja hoiulepanek (vaata jooniseid C1–C3)

Transportimiseks saate te töölauda kokku lükata.

- Vajutage jalgpedaali **(10)**, selleks et lukustuskonksu **(11)** lukustustihvti **(12)** küljest lahti päästa.
- Tõmmake käepidet **(1)** mõlema käega senikaua ülespoole, kuni lukustuskonks **(11)** uuesti fikseerub.

Hoiulepanekuks langetage töölaud alla.

- Hoidke käepidet **(1)** mõlema käega kinni ja pange üks jalg jalatoe **(13)** vastu. Tõmmake käepidet **(1)** tagasi ja langetage töölaud põrandale alla.

Töötamiseks peate te töölauda uuesti üles panema.

- Vajutage jalgpedaali **(10)**, selleks et lukustuskonksu **(11)** lukustustihvti **(12)** küljest lahti päästa.
- Tõmmake töölauda mõlema käega käepidemest **(1)** ülespoole ja suruge seda ettepoole, kuni see püstiasendis fikseerub.

Hooldus ja korrashoid

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Eesti Vabariik

Tel.: (+372) 6549 575

Meie teenindusaadresside ja garantiitingimuste lingi leiate viimaselt lehelt.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Tööpingid, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>